



## TECHNICAL SPECIFICATION

## Техническа спецификация

Документ №.

Document no. 40HAC10-PB401

Страница 1 от 19  
Sheet 1 of 19

Проект

Project

КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД

Код  
Security Index

Име

Title

Подмяна на серпентини ЕКО I ра степен, за възстановяване 100% от  
работоспособността на Котлоагрегат 4.

Система System	HAC	Тип документ Document Type	PB	Дисциплина Discipline	&	Файл File
-------------------	-----	-------------------------------	----	--------------------------	---	--------------

40HAC10-PB401

REV 00 Описание на ревизиите / Description of Revisions

FOR TENDER (TR)

00	Април 2020	TR	T. Георгиев		П. Панайотов	А. Желев	
REV	Дата Date	Обхват Scope	Подготвил Prepared by	Сътрудници Co-operations	Проверил Checked by	Одобрил Approved by	Издал Issued by

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b>	Документ по. Document no. 40HAC10-PB401
	<b>Подмяна на серпентини ЕКО I<sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	REV. 00                                  Април 2020 Страница    2      от    19

## СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБХВАТ НА РАБОТА .....	3
2.	ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА .....	3
3.	ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА.....	3
4.	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
5.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ .....	5
6.	НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ .....	17
7.	СРОК И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	18
8.	ГАРАНЦИИ .....	18
9.	ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: .....	18
10.	РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ .....	18
11.	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	19

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b>	Документ по. Document no. 40HAC10-PB401
	<b>Подмяна на серпентини ЕКО I <sup>Pa</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	REV. 00                          Април 2020 Страница      3      от    19

## 1. ОБХВАТ НА РАБОТА

**Подмяна на 20 серпентини ЕКО I <sup>Pa</sup> степен дясно тил долен пакет и 20 серпентини ЕКО I <sup>Pa</sup> степен дясно тил горен пакет на Котлоагрегат 4.**

## 2. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток З АД се намира на приблизително 60 км югоизточно от гр. Стара Загора, 10 км югоизточно от гр. Гълъбово и 2 км северо от с. Медникарово, в област Хасково, близо до открит рудник Трояново З.

Референтните стойности на условията на околната среда са:

- Атмосферно налягане : 1004.5 hPa
- Външна температура на въздуха (max): 45°C
- Външна температура на въздуха (min): -28.5°C
- Номинална относителна влажност: 73%
- Макс. относителна влажност: 100%
- Мин. относителна влажност: 14%

## 3. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА

Включени са следните дейности:

- Монтаж и демонтаж на такелажна схема за подмяна серпентини на ЕКО I <sup>Pa</sup> степен дясно тил.
- Подмяна (демонтаж и монтаж) на 20 серпентини на ЕКО I <sup>Pa- Подмяна (демонтаж и монтаж) на 20 серпентини на ЕКО I <sup>Pa</sup> степен дясно тил горен пакет.
- Подмяна на уплътнения и елементи за укрепване на ЕКО I <sup>Pa</sup> степен дясно тил.
- Подмяна на петлици/180° колена</sup>

### 3.1 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ТАКЕЛАЖНА СХЕМА

Монтаж и демонтаж на такелажна схема с включени всички разходи за демонтажни и възстановителни работи по системите, стълбите, площадките, който трябва да се направят за подмяната на 20 серпентини на ЕКО I <sup>Pa</sup> степен дясно тил долен и горен пакет. Всички разходи за проектиране, материали и повдигателни съоръжения са за сметка на Изпълнителя

Всички повдигателни съоръжения трябва да отговарят на **НАРЕДБА за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения**. Включва и изпитанията на схемата. Контрол на заварки по схемата възстановяване на обшивка ,металоконструкция, стълби и площадки ,осветление, и всички повредени по време на монтажа системи на котела.

Изпълнителя се ангажира с доставката на всички необходими материали за монтаж на такелажна схема, временно укрепване, където е необходимо, изправни повдигателни съоръжения (т.3.2). Всички необходими консумативи за демонтаж, монтаж, заваряване на ЕКО I <sup>Pa</sup> степен, обшивка, носещи елементи на зидария и др. са задължение на Изпълнителя. Разходите за товарене и транспортиране от склад до мястото за монтаж са за сметка на Изпълнителя.

### 3.2 ПОДМЯНА НА СЕРПЕНТИНИ ЕКО I <sup>Pa</sup> СТЕПЕН ДЯСНО ТИЛ.

Демонтаж на указаните 20 броя серпентини ЕКО I <sup>Pa</sup> долен и горен пакет. Старите серпентини се демонтират внимателно от укрепването и се разтоварват до кота 0, където се товарят и транспортира до сметище или друго указано от Възложителя маршрут.

Подготовката за монтаж на серпентините включва зачистване и възстановяване на ограничители по носещите греди, както и горната им част в участъка за движение на лист 12x80x678(592) осигуряващ термичните разширения на ЕКО 1ст. Зачистването става с щилошлиф до метален блясък и приемане от страна на КГОБ.

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b>	<b>Документ по. Document no. 40HAC10-PB401</b>
	<b>Подмяна на серпентини ЕКО I <sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	REV. 00                                  Април 2020 Страница 4                                  от 19

Подготовката на серпентините за монтаж включва: транспортиране от склад, продухване на серпентината със състен въздух, вдигане до мястото за монтаж, подготовка на края на тръбата на серпентината за заварка и заварка към колектора.

Всички необходими консумативи за демонтаж, монтаж, заваряване на ЕКО I <sup>ра</sup> степен, обшивка, носещи елементи на зидария и др. са задължение на Изпълнителя. Разходите за товарене и транспортиране от склад до мястото за монтаж са за сметка на Изпълнителя.

Монтажа се извършва съгласно чертеж 20HAC10-MA003. и 20HAC10-MA004 спазвайки техническите изисквания посочени в документацията.

Изпълнителя е длъжен да осигури технолог по заваряване следящ за качеството на стиковете преди заваряване спазване технологиите за ТО. Изпълнителят организира заявяването за контрол, събирането, обработването и предаването на Възложителя на окомплектована заваръчна документация.

### **3.3 ПОДМЯНА НА УПЛЪТНЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЕКО I <sup>РА</sup> СТЕПЕН ДЯСНО ТИЛ.**

Подмяната на уплътнението в зоната на подмяна. Рихтоване на целият пакет. При рихтовката се спазват изискванията на 20HAC10-MA003. и 20HAC10-MA004

### **3.4 ПОДМЯНА НА ПЕТЛИЦИ/1800 КОЛЕНА**

Демонтаж на общите защищи, демонтаж на укрепване на серпентината, повдигане, демонтаж на 180° коляно, направа на фаска, монтаж и заварка на 180° коляно, рихтоване, възстановяване на укрепването.

### **3.5 УЧАСТИЕ В ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ ОПЕРАЦИИ .**

- Участие във водна опресовка.
- Участие във газова опресовка.
- Участие в 72 часови преби на съоръжението .


Изпълнителя е длъжен да осигури необходимия квалифициран персонал за участие в гореспоменатите дейности.

## **4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ има Т-образна компоновка. Основната особеност на тази компоновка е двустранното отвеждане газовете от пещта и разположението на конвективните нагревни повърхности в два отделни газохода. ЕКО I <sup>ра</sup> степен е хоризонтална нагревна повърхност разположена в конвективна шахта.

Диаметър на тръбите на серпентините	Ø32x4
Материал	20 - ТУ 14-3-460-2003
Брой серпентини горен пакет	552 бр.
Изходящ колектор	4 бр.
Диаметър	Ø273x26
Материал	12Х1МФ - ТУ 14-3-460-2003
Щуцери на колекторите диаметър	Ø36x6
Материал	20 - ТУ 14-3-460-2003

 <b>CONTOUR GLOBAL</b> <b>MARITSA EAST 3</b>	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b>	<b>Документ по.</b> <b>Document no.</b> 40HAC10-PB401
<b>Подмяна на серпентини ЕКО I<sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	REV. 00	Април 2020

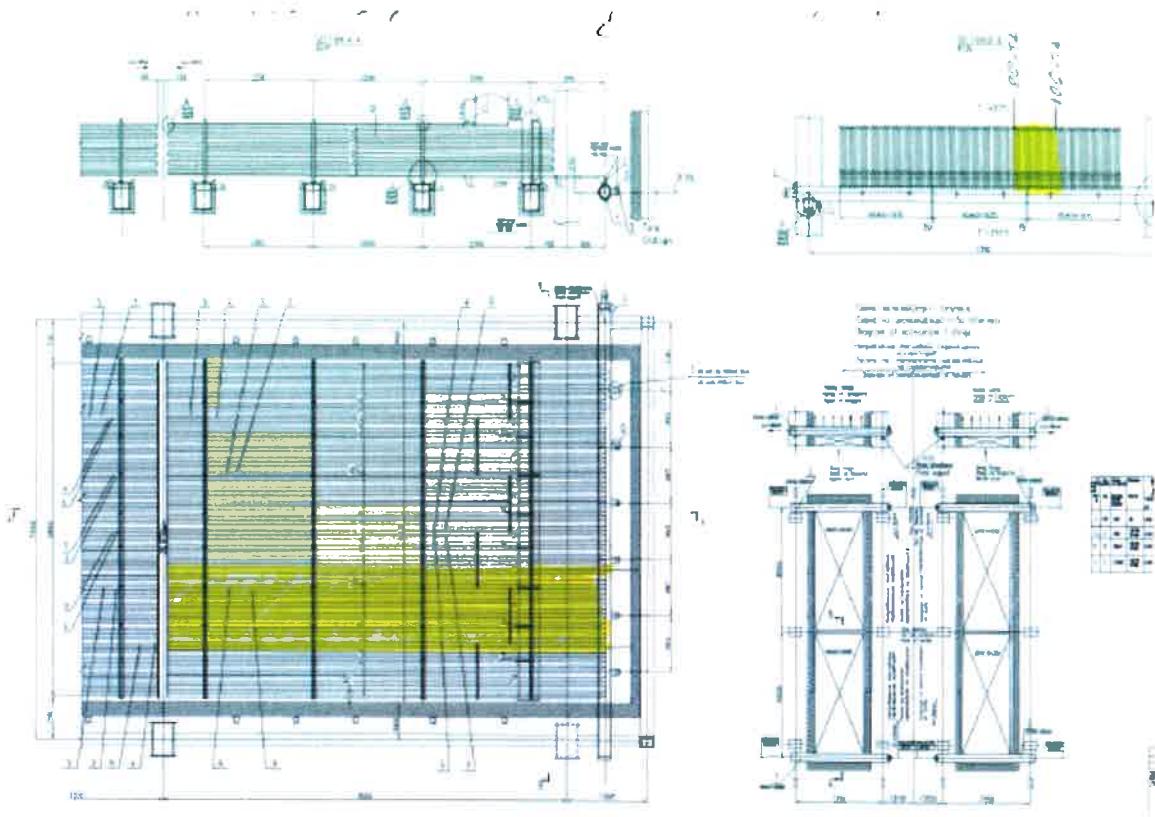

## **5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ**

## 5.1 ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изпълнителя трябва да отговаря на Българските нормативни закони и разпоредби или други наредби.

В случай на нарушение на закона или неспазване на наредби, Собственика има правото да откаже на нарушителите престой на обекта като не отговаря за възникнали от това загуби. Това право ще бъде стриктно прилагано.

Изпълнителя следва да представи и води необходимата документация, съгласно гореспоменатите наредби.

В случай, че Изпълнителя наема подизпълнители при изпълнение на работата, то следва да е ясно, че задължение на Изпълнителя е да осигури, че подизпълнителите са запознати с и отговарят на наредбите във всяко едно отношение.

След въвеждане на обекта в експлоатация, достъпа до него се осъществява съгласно системата за издаване на наряди на Собственика. За достъп на Изпълнителя до експлоатационните зони с цел изпълнение на възложените работи по договора е необходимо Собственика да има писмено разрешение за това.

С цел запознаване с обекта и същността на работите, които ще се извършват, преди възлагането на поръчката, Изпълнителя прави съвместна проверка със Собственика. По време на инспекцията се уточняват всички неясности по отношение на количествата, времето за изпълнение и въпроси, свързани с опазването на околната среда и здравето и безопасността при работа, както и всичко необходимо за подробното запознаване на Изпълнителя с работата.

Изпълнителя носи отговорност чрез налагане на санкции и глоби за всички причинени щети, некачествен монтаж и неизпълнение на задължения, а също и за компенсация на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток З съобразно клаузите, заложени в договора за възлагане.

### 5.1.1 Действия

#### **5.1.1.1 Доставка**

Изпълнителя се ангажира с доставката на всички необходими материали за монтаж на такелажна схема, временно укрепване където е необходимо изправни повдигателни съоръжения (т.3.2) Всички необходими консумативи за демонтаж ,монтаж, заваряване на ЕКО, обшивка, носещи елементи на зидария и др. са задължение на изпълнителя. Разходите за товарене и транспортиране от склад до мястото за монтаж са за сметка на изпълнителя.

### **5.1.1.2 Участие в предпускови операции на Котлоагрегат 2.**

- Участие във водна опресовка.
  - Участие във газова опресовка.

Участие в 72 часови преби на съоръжението .

Изпълнителя е длъжен да осигури необходимия квалифициран персонал за участие в гореспоменатите дейности.

**5.1.1.3 Заваръчни материали (електроди и тел) за монтажните работи - ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Изпълнителя да представи и съгласува процедура по заваряване , както следва:

- сертификати на използваните заваръчни материали;
  - карта на разположението на заваръчните съединения;
  - Сертификати на заварчиците покриващи одобрение за заваряване на тръби ф32x4 Ст. 20 и 12Х1МФ - ТУ 14-3-460-2009; - Ръчно електродъгово заваряване /РЕД/ (111). "Заварчик на тръби" и ВИГ-заваряване (141). "Заварчик на тръби", съгласно БДС EN ISO 9606 – 1 ;
    - Одобрени заваръчни процедури на Изпълнителя покриващи одобрение за заваряване на тръби ф32x4 Ст. 20 и ф32x4 12Х1МФ - ТУ 14-3-460-2009;
    - Даване на допусни проби на заварчиците;
    - Визуален контрол на заварките;

#### **5.1.1.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ОСИГУРИ:**

- Технически ръководител (при работа на смени за всяка смяна )
  - Минимум 12 монтьора
  - Минимум 3 такелажници (с включени шофьор на повдигач, на трактор с ремарке или друга транспортна техника способна да превозва серпентините.
  - Кранист на кран с товароподемност минимум 40 тона.
  - Минимум 4 заварчика (сертифицирани и издържали тестовите преби.)

#### 5.1.1.5 Монтаж серпентини, колена, ставки и елементи за укрепване

Преди монтажа да се извършат дейностите описани в точка 3.5 и се продухват със сгъстен въздух за почистване от евентуална влага при производствените тестове или замърсявания при съхранението.

При нарушение на закона или неспазване на наредбите, Възложителя може да упражни правото си да отстрани нарушителите от обекта, като всички разходи, произтекли от това остават за сметка на Изпълнителя. Това право ще бъде строго спазвано.

Изпълнителят трябва по никакъв начин да не уврежда съществуващите топлоизолации които не са в обхвата на дейността предмет на тази ТС и да променя първоначалното им изпълнение без писмено разрешение от Възложителя.

В случай, че Изпълнителя наема подизпълнители, трябва да е напълно ясно, че е отговорност на Изпълнителя да осигури, че подизпълнителите отговарят на всички наредби във всяко едно отношение.

След извеждане на обекта от експлоатация в сила влиза нарядната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Писмено разрешение следва да бъде искано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди навлизане на Изпълнителя в работещи зони на обекта с цел извършване на каквато и да било работа по изпълнение на Договора.

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b> <b>Подмяна на серпентини ЕКО I<sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	<b>Документ по.</b> <b>Document no.</b> 40HAC10-PB401
	REV. 00	Април 2020
	Страница 7	от 19

С цел оценка на необходимите работи, преди издаването на поръчка за изпълнение ще се направи съвместна инспекция на обекта. По време на тази инспекция следва да се изчистят всички неясности по отношение на количества, време за изпълнение, опазване на околната среда, безопасност и всичко необходимо до пълната информираност на Изпълнителя.

Преди начало на работите, Изпълнителя следва да представи работен график, съгласуван с графика за ремонта на КонтурГлобал Оперейшънс България АД, в който подробно са описани всички дейности и ресурси/ работна сила /

Датата на започване на работите ще бъде определена СЪГЛАСНО ГРАФИКА ЗА РЕМОНТ на Централата.

По време на подмяната на серпентини, колектори и елементи за укрепване на КПП II РА ст. между страните ще бъдат провеждани ежедневни срещи с цел мониторинг на прогреса и решаване на критични точки, които ограничават изпълнението на работите.

**24 месеца** след датата на монтажа и пускане в експлоатация.

#### **5.1.2 Работно време**

Изпълнителя може да работи на смени от самото начало на работите, както на непрекъснати смени така и в почивни дни (Събота, Неделя, национални празници и т.н.) с цел спазване на графика за завършване на обекта.

В случай на промяна в датата на започване на работата, Изпълнителя ще бъде информиран своевременно. Промяната в датата на започване не дава на Изпълнителя права да предявява заплащането на допълнителни разходи. Работа извън установеното работно време се допуска, след изпълнение на необходимите допълнителни изисквания на Възложителя касаещи достъпа до обекта.

#### **5.1.3 Почистване**

По време на изпълнение на дейностите, Изпълнителя следва да поддържа обекта чист и подреден, да отстранява своевременно всички отпадъчни материали, включително излишно и излязло от употреба оборудване, които той генерира, както е изискано и до удовлетворението на Собственика. При завършване на работата обекта трябва да бъде предаден чист и подреден до удовлетворението на Собственика.

Изпълнителя следва да осигури, че всички отпадъци генериирани в резултат на изпълнение на работите се транспортират само чрез подходящите за целта превозни средства, отговарящи на местните наредби. Изпълнителя следва да осигури, че всички отпадъци се депонират на предварително съгласувани със Собственика места.

Изпълнителя следва да има в предвид, че всички метални отпадъци са собственост на Собственика и Изпълнителя е отговорен за тяхното незабавно отстраняване и транспортиране до определените за целта места в централата. Отпадъците, съдържащи метал и тези, които не съдържат метал следва да се събират разделно.

Изпълнителя е отговорен за отстраняването и транспортирането на всякакъв друг вид отпадъци до зони определени от Собственика в рамките на централата.

#### **5.1.4 Съоръжения на обекта**

Изпълнителя следва да осигури битови условия на своя персонал, както и този на подизпълнителите му, при необходимост, в допълнение към тези, осигурени от Собственика.

В централата има въведена система за сигурност. Собственика издава на целия персонал, работещ на обекта карти за достъп и изход от централата. Задължение на ръководните представители на Изпълнителя е да осигурят спазването на правилата за безопасност в централата. Изпълнителя следва да осигури поне един човек измежду своя персонала на обекта, който е обучен да оказва първа медицинска помощ, както и да осигури всички основни средства за оказване на такава по време на работните часове на обекта.

#### **5.1.5 Кетъринг**

На обекта няма осигурени съоръжения за кетъринг. При нужда от такива за своя персонал Изпълнителя следва да ги осигури за своя собствена сметка.

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b>	Документ по. Document no. 40HAC10-PB401
	<b>Подмяна на серпентини ЕКО I<sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	REV. 00      Април 2020 Страница    8      от    19

### 5.1.6 Електрозахранване на обекта

Захранването, което е налично на обекта е със следните характеристики : 220/380 V 50Hz. Изпълнителя трябва да направи постъпки за осигуряване на ел. захранването, необходимо за извършване дейностите по Договора. Той заявява необходимата мощност за всяко табло, което ще използва, а Възложителя определя точка на присъединяване, която може да осигури заявлената мощност. Полагането на кабелите и присъединяването им е задължение на Изпълнителя. При присъединяване на таблата се попълва **протокол №17**.

Доставката на необходимото електрическо оборудуване /табла и захранващи кабели/ е за сметка на Изпълнителя и е съобразено с изискванията за безопасна работа на обекта:

1. Всички използвани табла да са снабдени с дефектно токова защита и Евро контакти.
2. Използваните удължители и разклонители да са стандартни/снабдени със сертификат от производителя/.
3. Кабелите захранващи таблата да са шлангови и да се полагат по съществуващите кабелни канали.

Временното отпадане на тези захранвания не води до промяна в обхвата на работа. Повторното включване на отпаднало захранване става само и единствено от експлоатационния персонал на Изпълнителя.

Освен ако не са дадени други инструкции от страна на собственика, Изпълнителя трябва да спазва следните изисквания:

1. Всички ръчни лампи трябва да бъдат предназначени за работа 25 V напрежение като се вземат предпазни мерки всички 25 V системи или апарати да не бъдат захранени от системи с по-високо напрежение.
2. Използването на преносими електрически инструменти или прибори за осветление с напрежение над 110 V се разрешава само ако захранващите вериги имат подходяща защита към земя/Дефектно токова защита/.
3. Електрически печки или открити нагревни повърхности не трябва да се използват на обекта.

Веднага щом част от или цялата електрическа верига не е необходима повече на Изпълнителя за извършване на работа по Договора, той трябва да отсъедини и отстрани същата до удовлетворение на Собственика.

На обекта не трябва да се използва открит огън, кибрит или запалки.

### 5.1.7 Захранване със състен въздух

При необходимост, Изпълнителя трябва да осигури своя собствена система за захранване със състен въздух.

#### 5.1.7.1 Внасяне или изнасяне на стоково материални ценности

Внасянето или изнасянето на материали, части, агрегати инструменти, собственост на външни фирми в договорни отношения с Централата става с "Опис на внасяните и изнасяните материали" – на материали, части, агрегати инструменти, собственост на външни фирми в договорни отношения с Централата. Описът се изготвя в 2 екземпляра, по един за съответния КПП (съхранява се в отделна папка) и един за фирмата, внасяща имуществото.

### 5.1.8 Безопасност

Работата трябва да се изпълнява съответствие с Българските наредби за безопасни и здравословни условия на труд, както и тези на обекта, които уреждат общите задължения на всички участници в работния процес в ролята си на работодатели, подизпълнители и тези, които отговарят за помещението, където се извършва работата.

Съществуват рискове, свързани както с обекта, така и с естеството на извършваната работа. Някои от тях са постоянни а други периодични или могат да съществуват докато Изпълнителя или подизпълнителите извършват своята работа, както и когато обекта е в процес на пусково- наладъчни операции.

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b>	Документ по. Document no. 40HAC10-PB401
	<b>Подмяна на серпентини ЕКО I<sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	REV. 00      Април 2020 Страница 9 от 19

Преди започване на работа трябва да се установи местоположението на най-близкия телефон, който може да бъде използван в случай на аварийни ситуации а всеки работник трябва да знае как да го използва за да потърси помощ.

Преди начало на работата представител на Контур Глобал ще уведоми Изпълнителя за:

- Специфични рискове свързани с опазването на околната среда.
- Рискове, свързани с други дейности, извършващи се в същия район

Отговорника по безопасността на обекта от страна на Изпълнителя ще бъде координиран от отговорник по безопасността на КГОБ, така че рисковете, възникнали по време на изпълнение на работите да бъдат своевременно оценени и елиминирани.

Затова е необходим непрекъснат диалог и взаимовръзка между представителите по здравословни и безопасни условия на труд при работа. Нарушаването на правилата за безопасност няма да се толерира.

Преди начало на каквато и да е работа, Изпълнителя трябва да получи наряд за работа, съгласно процедурата на Собственика.

Изпълнителя трябва да представи план за извършване на работите (метод стейтмънт) в който се описват организацията на работа, използвани инструменти, мерките за безопасност за недопускане на наранявания и всички необходимо за подробното информиране на Мениджъра по безопасност, както и Мениджъра по експлоатация от страна на Собственика с цел издаване на наяд за работа.

Седмични координационни срещи по безопасност ще бъдат водени от Мениджъра по здравословни и безопасни условия на труд на Собственика на които трябва да присъства представителя по безопасност от страна на Изпълнителя.

#### 5.1.8.1     Лични предпазни средства

Преди започване на работа, предпазното оборудване и средствата за оказване на първа помощ трябва да бъдат проверени за тяхната изправност.

Изпълнителя следва да осигури всички ЛПС за извършване на работата. Когато това оборудване подлежи на задължителни инспекции, Изпълнителя трябва да има копия на доклади от извършена инспекция.

Когато съществува риск от удавяне, Изпълнителя трябва да осигури спасителни въжета а персонала да носи необходимите ЛПС като сбруи и въжета, както и да осигури присъствието на спасителен персонал по време на извършване на работата.

Предпазно работно облекло и ЛПС като каска, очила, Прахова маска, предпазни обувки трябва да се носят по всяко време на обекта.

Изпълнителя трябва да спазва по всяко време правилата за безопасност, утвърдени от Собственика които включват, но не се ограничават само до такива, свързани с безопасността и експлоатацията.

Когато нивата на висок шум не могат да бъдат намалени при източника, е необходимо носенето на защита на слуха т.е. при нива на шума над 85 dB(A). При използването на защита на слуха, носещите ги трябва да могат да бъдат предупреждавани за наличие на други опасности.

#### 5.1.8.2     Общи правила за безопасност при използване на ръчни инструменти

Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанти или сандъци, за да се предотврати падането им.

Преносимите ела инструменти трябва да са подходящи за вида на извършваната дейност, технически изправни и комплектувани съгласно инструкцията на производителя им, използвани правилно, от компетентни за вида на извършваната дейност лица и само по предназначение, а също поддържани в добро експлоатационно състояние.

Класът на изпълнение на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и преносимите трансформатори да съответства на средата, в която се използват. Не се допуска в среда с повишена опасност за поражение от електрически ток, пожарна и взривна опасност, работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори, които не са в съответното изпълнение за работната среда.

## Забранена е:

- работата с нестандартни или неизправни ръчни електрически инструменти, преносими електрически лампи и преносими трансформатори, както и с такива, които не са преминали през периодична проверка;
  - използването на неизправни или нестандартни щепселни съединения и удължители.

Ръчните електрически инструменти, преносими електрически лампи или преносими трансформатори се зачисляват на лица от персонала, които отговарят за съхраняването им.

Лицата, които работят с електрически инструменти, преносими лампи или трансформатори от клас I на защита срещу поражения от електрически ток (със зануляване, защитно изключване или защитно заземяване), трябва да притежават първа квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасността за поражение от електрически ток, номиналното напрежение на използваните преносими лампи трябва да е не по-високо от:

- за среда с нормална опасност - 42 V;
  - за среда с повищена и особена опасност, включително и извън помещенията - 24 V;
  - в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 12 V.

Допуска се използване на защитно изолирани преносими лампи (от клас II) за номинално напрежение 220 V в среда с повишена и особена опасност, ако дължината на захранващия кабел не превиши 10 m.

В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасността за поражение от електрически ток номиналното напрежение на използваните електрически инструменти и преносими трансформатори е не по-високо от:

- за среда с нормална опасност - 220 V за еднофазните и 380 V за трифазните;
  - за среда с повищена и особена опасност, включително и вън от помещения - 42 V;
  - в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 24 V.

Допуска се работа с ръчни електрически инструменти от клас I на защита срещу поражения от електрически ток с номинално напрежение не по-високо от 380 V в помещения с повищена и особена опасност и извън помещенията, когато се използва защитно изключване или защитно разделяне.

За електрически инструменти и преносими трансформатори от клас II на защита срещу поражения от електрически ток (защитно изолирани) номиналното напрежение може да бъде 220 V за еднофазните и 380 V за трифазните независимо от характеристиката на средата.

Преди започване на работа в пожароопасна среда с ръчни електрически инструменти или преносими трансформатори, организацията на работа се съгласува с РС ПБЗН с писмено разрешение от тези органи - акт за огневи работи.

Дължината на захранващите кабели на ръчни електрически инструменти се ограничава до 6 м. Допуска се дължина до 30 m при използване на защитно изключване. Не се разрешава дължината на изходящите кабели на трансформатори за защитно разделяне и безопасно свръх ниско напрежение да превишава 30 m.

Не се допуска при работа с ръчни и преносими инструменти, лампи и трансформатори въздействия върху захранващите им кабели като: прекомерно притискане; прегъване; опъване; допиране до нагрети повърхности; подлагане на действието на химични вещества и смеси - киселини, основи, масла, бензини и др.

Забранява се работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи или преносими трансформатори във взрывоопасна среда, ако не са в съответното взрывозадържано изпълнение.

Забранява се работа с ръчни и преносими електрически инструменти вън от помещението при валеж, освен ако са захранени с напрежение до 12 V. Забранява се също и използването им при активна атмосферна (гръмотевична) дейност.

След приключване на работа или при прекъсване на електрическия ток, инструмента се изключва от захранващата мрежа.

При установяване на неизправност по време на експлоатация, която може да създаде опасност за поражения от електрически ток, работата веднага се преустановява, изключва се захранването и се уведомява прекият

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всяка свързана информация без предварително писмено съгласие.  
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b>	Документ по. Document no. 40HAC10-PB401
	<b>Подмяна на серпентини ЕКО I<sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	REV. 00      Април 2020  Страница 11    от 19

ръководител. Уредът се ремонтира или бракува, като се предприемат мерки за предотвратяване на експлоатацията му, докато не се приведе в съответствие.

#### 5.1.8.3     Общи правила за безопасност при монтаж и демонтаж на скеле

Монтажа и демонтажа на скеле се изисква с цел осигуряване на достъп за ремонт на изолацията и/или зидария и всякакви ремонтни дейности по оборудването. Скелетата трябва да бъдат изградени съгласно съществуващите стандарти (БДС EN 1004, БДС EN 12810-1 и 2, БДС EN 12811-1, БДС EN 12812 и БДС EN 1298) от опитни и сертифицирани работници в присъствието на специалист (отговорник), който да е запознат изцяло с изискванията за безопасна работа на скеле и ползването му. Всички вложени материали трябва да са изпитани и маркирани съгласно стандарта. Всяка изградена конструкция от скеле трябва да бъде придружена с документ за съответствие и технически параметри за допустимо натоварване, срок на годност до следваща проверка и др. Скелетата може да бъдат изграждани с елементи от различни типове (фасадни скелета (рамкови), тръбно скеле, модулно скеле). Тук трябва да се спомене, че различните типове скеле не може да бъдат комбинирани едно с друго в хоризонтална проекция на едно ниво (освен укрепването). Трябва да се има в предвид, че скелето е много важна част от поддръжката на съоръженията и изграждането и демонтирането му трябва да става за кратко време при условия покриващи напълно изискванията на Възложителя за безопасна работа и употреба. За подробни описания на монтаж, узаконяване, ползване и демонтаж на скеле, моля направете справка с документ 00\$\$\$\$00-GB404-1.

Таблица с класове натоварване на тръбни скелета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Клас	Означение	Издържливост	Употреба	U.D.L. kN/m <sup>2</sup>	Максимален брой натоварени площиадки	Макс. дълж. на клетка	Макс. разст. на напречни тръби	Макс. брой на талпи	Клас ширин а
1	1-3-0	Мн. леки натоварвания	Инспекция, боядисване, почистване	0,75	Една цяла /0,75/ и една /0,35/	2,7 м	1200 мм	3	W06
2	2-4-0	Леко натоварване	Шпакловане, стъклопоставяне, табели	1,50	Една цяла /1,50/ и една /0,75/	2,4 м	1200 мм	4	W09
3	3-5-0 3-4-1 3-4-2 3-5-1 3-5-2	Общи цели	Общи строителни работи	2,00 вътрешни 0,75	Една цяла /2,00/ и една /1,00/	2,1 м	1200 мм	5 4+1 4+2 5+1 5+2	W09 W09 W12 W12 W12
3	3-5-0S 3-4-1S 3-4-2S 3-5-1S 3-5-2S	Общи цели	Общи строителни работи	2,00 вътрешни 0,75	Една цяла /2,00/ и една /1,00/	1,8 м	1200 мм	5 4+1 4+2 5+1 5+2	W09 W09 W12 W12 W12

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток З България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of Contour Global Maritsa East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b>	Документ по. Document no. 40HAC10-PB401
	<b>Подмяна на серпентини ЕКО I <sup>ra</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	REV. 00      Април 2020 Страница 12 от 19

4	4-5-0 4-4-1 4-4-2 4-5-1 4-5-2	Силно натоварване	Тежки строителни работи	3,00 вътрешни 0,75	Една цяла /3,00/ и една /1,5/	1,8 м	900 мм	5 4+1 4+2 5+1 5+2	W09 W09 W12 W12 W12
---	---	-------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------	--------	-------------------------------	---------------------------------

#### 5.1.8.4     Общи правила за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност при извършване на огневи работи

Извършване на огневи работи се започва след издаване на акт за огневи работи. В протокола се дава заключение за възможността за извършването на огневи работи. Външните изпълнители определят ръководител на огневите работи, който:

- Осигурява почистване на района от горими материали в радиус от 5 метра, а от леснозапалими и взривоопасни материали от 20 метра;
- Осигурява защитата на горимите предмети, които не могат да се отстраният с подходящи негорими прегради;
- Осигурява необходимите средства за пожарогасене на работното място;
- Не допуска по време на работа попадането на искри и разтопен метал върху горими материали;
- При завършване на работата изключва захранването на заваръчните апарати или спира подаването на заваръчните газове;
- Организира прибирането на оборудването;
- Уведомява издаващият акта и наряда за завършването на работата.
- При възникване на пожар незабавно преустановява работата, подава сигнал в пожарната и организира гасителна дейност с наличните средства.

Огневите работи могат да започнат само след като ръководителят съвместно с представител на звеното от РС ПБЗН упражнят контрол по изпълнение на предвидените мерки за осигуряване на пожарната безопасност. По преценка на лице от РС ПБЗН ще се осигури готовност на звеното за съдействие при аварийни ситуации.

За извършване на огневи работи се допускат само квалифицирани лица. Лицата, извършващи огневи работи и ръководителите им преминават периодичен инструктаж по пожарна безопасност. Преди всяко извършване на огневи работи на лицата, които ги извършват, се провежда извънреден инструктаж.

Инструктажите се извършват от ръководителя на заваръчните и други огневи работи на фирмата изпълнител с участието на представител на звеното за пожарна и аварийна безопасност.

При извършване на огневи работи в пожароопасни или взривоопасни места издаващият акта уведомява РС ПБЗН и може да изиска осигуряване на дежурство с противопожарен автомобил. При извършване на огневи работи в обектите се спазват задължителни специфични изисквания, които се определят в зависимост от вида на извършваната работа, съгласно нормативните изисквания.

#### 5.1.8.5     Общи правила за безопасност при електродъгово и газопламъчно заваряване и рязане

Работи, свързани с електродъгово и газово-пламъчно заваряване и рязане могат да осъществяват само лица, които притежават съответната правоспособност.

Електро заварчиците трябва да имат не по-ниска от втора квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

Допустимо е използването само на изправно оборудване. При констатиране на неизправности, работата се преустановява незабавно и се уведомява прекия ръководител.

Когато се планира извършването на електродъгово и газово-пламъчно заваряване или рязане на места, които нямат осигурена вентилация или не са открити площадки; в пожароопасни помещения, съгласно направената

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b>	<b>Документ по. Document no. 40HAC10-PB401</b>
	<b>Подмяна на серпентини ЕКО I<sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	REV. 00                          Април 2020 Страница      13      от    19

класификация на помещенията в централата, както и на постоянните работни места, определени със заповед на работодателя, към издадения наряд за работа се прилага акт за огневи работи, който се регистрира в дневник, съгласно приложението на Наредба I-209 и настоящата инструкция. Работните места, на които се извършват работите, задължително се осигуряват с пожарогасител.

Забранено е да се извършват заваръчни работи по метали от работници със замърсени с разтворители или с гориво-смазочни материали, или наситени с кислород облекло, обувки, ръкавици и др. Същото важи и за помощниците и намиращите се в непосредствена близост до местата на заваряване лица.

Освен стандартните за работа в централата лични предпазни средства, заварчиците задължително използват подходящо работно облекло (престилка, ръкавели, гамashi или костюм) за заварчици, изработени от трудно горими материали.

При ремонт на съдове от лесно запалими материали трябва да се вземат следните предпазни мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, амоняк и др. Заваряването се извършва след подсушаване и проветряване.

Заваръчни работи не се извършват в близост (по-малка от 10 м) до лесно запалими материали и течности. Работното място да бъде добре осветено.

При работи, извършвани на височина или на няколко нива, се вземат мерки срещу падане на искри или разтопен метал върху хора или горими материали, намиращи се под мястото на заваряване или рязане или се използват противопожарни одеяла.

При работи, извършвани на височина над 1,5 м, заварчиците и помощниците им ползват раменно-бедрен колани.

При работа в ограничени пространства се спазват и изискванията на OI\_2\_04\_016 „Работа в ограничени пространства”.

При работа с газово оборудване се спазват изискванията на OI\_2\_04\_022 „Работа с газови бутилки”.

#### **5.1.8.6       Общи правила за безопасност при електродъгово заваряване и рязане на метали**

Преди да започне работа, електроженистът е длъжен да подготви работното място (да събере и подреди детайлите и отпадъците, пречещи за провеждане на нормална работа, да огради работното място с преносими заграждения) и да провери:

- Заземлението на корпуса на електроженния апарат и свързването на зануляващия проводник.
- Изправността на изолацията на електропроводите и плътността на контактите.
- Изправността на електро държателя и здравината на изолацията в мястото на съединяването на провода в ръчката.

Монтирането и ремонта на електроженния апарат или агрегат може да се извършват само от лица, притежаващи необходимата квалификация.

Всички намиращи се под напрежение части, особено корпуса на генератора или трансформатора и пусковия реостат, трябва да бъдат задължително заземени. Заземяването на подвижните инсталации се извършва преди започване на работа и не трябва да се снема до завършването. Заземяването се извършва с помощта на медни проводници, снабдени със скоби обезпечаващи сигурен контакт. Задължително трябва да бъде заземен и предметът на заваряване.

Всички проводници трябва да бъдат добре изолирани и сечението им да отговаря на допустимия минимум (нормалния ток да се счита като ток на постоянен режим). Проводниците от генератора или трансформатора до таблото трябва да бъдат предпазени и от механични повреди, а проводниците, които водят от апарата до дръжката на електрода и до масата на заварявания предмет, да бъдат кабели, тоест многожилни и меки с гъвкава броня. За връзка между електрозаваръчния апарат и електроразпределителното табло не се допуска използването на проводници по-дълги от 10 м.

За подаването на ток до електрода се използват изолирани гъвкави проводници в защитни маркучи. При използването на по-малко гъвкави проводници, те се съединяват с електродържателя чрез наставка от гъвкав щлангов проводник или с кабел, дълъг не по-малко от 3 м.

Ръкохватката на държателя на електрода трябва да бъде изработена от изолиращ огнеупорен материал.

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b> <b>Подмяна на серпентини ЕКО I<sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	Документ по. Document no. 40HAC10-PB401
	REV. 00	Април 2020
	Страница 14	от 19

Електроженните генератори и трансформатори, всички спомагателни прибори и апарати към тях, с които се работи на открito, трябва да бъдат в закрито или защитено изпълнение с противовлажна изолация. Съоръженията се поставят под навеси от негорим материал.

За осветление при работа се използват преносими лампи с максимално напрежение 12 V. Смяна на електродите трябва да се извърши след изключване на напрежението, като използваните остатъци (фасовете) се събират и отстраняват от работните места след приключване на работа.

Преди поставяне и затягане на електрода към държателя, същия трябва да се почисти от окис и смазка.

При провеждане на заваръчни работи във влажни места, електроженистът трябва да се намира на сухо, гумено платнище.

При работа на тесни места (резервоари, котли, цистерни и др.) е необходимо:

- Да се използва изолационно платнище предотвратяващо докосването на тялото към металните повърхности;
- Да се слага шлем, предпазващ задтилната част на главата от съприкосновение с металните повърхности.

Агрегатите и пусковите апарати се почистват ежедневно след завършване на работа.

Електроженните съоръжения се ремонтират в зависимост от установените правила и срокове за ремонт.

При електро заваряване в затворени без вентилация помещения, се отделят вредни за здравето азотни окиси, поради което трябва да се осигури принудителна вентилация.

При всяко отльчване от работното място, електроженистът е длъжен да изключи електрозахранването на заваръчния агрегат.

При заваряване електроженистът е длъжен да иска предварителна подготовка на ръбовете на заваряемите детайли.

Почистването на шлаката в местата на заваръчния шев да се извърши с защитни очила.

Не се допуска употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стъкло и боядисани. При електродъгово заваряване и рязане се използва задължително защищен щит или маска, предпазваща цялото лице на работещия. Допустимо е, когато се използва защищен щит да не се носи защищна каска, но при приключване на заваръчните работи и веднага след сваляне на щита, работещия трябва да сложи защищна каска.

Помощник-електрожениста и работниците, работещи в непосредствена близост до мястото на заваряване, трябва да бъдат снабдени с предпазни приспособления, както и електрожениста (щит или шлем, очила, ръкавици и др.).

Категорично се забранява:

- Да се извърши каквато и да е била поправка или ремонт на електрическа инсталация;
- Да се пипа електрическите проводници и предпазители с голи ръце;
- Да се снема кожуха и капака на пусковите органи;
- Включването на прекъсвача, когато на него е поставен надпис: "Не включвай!";
- Прокарването на голи и лошо изолирани проводници, както и използването на подсилени предпазители с увеличено сечение, които не отговарят на силата на заваръчния ток;
- Извършването на ремонта на електроженни трансформатори и агрегати под напрежение;
- Да се работи на открito в дъждовно време или при наличие на гръмотевици;
- Да се оставя електроженния апарат или агрегат под напрежение след прекъсване на работа;
- Да се извършват електроженови заварки, когато корпусът на генератора или на трансформатора и пусковия реостат, а също и предмета на заваряването не са заземени;
- Да се работи с не заземен проводник;
- Да се работи без защитни приспособления и очила, а също и при неизправни такива;
- Да се извършват заварки в съседство с лесно запалителни и огнеопасни материали.

Разстоянието до тях да бъде най-малко 10 метра;

- Да се заваряват апарати и инсталации, намиращи се под налягане;
- Работещият сам да съединява или поправя трансформатора и електроинсталацията;

- Складирането и съхраняването на газ, бензин и други запалими вещества, в заваръчното помещение;
  - Категорично се забранява заваряването на цистерни и други съдове, служещи за пренасяне или съхраняване на пожароопасни материали без предварително почистване, промиване, подсушаване и проветряване.

#### **5.1.8.7      Общи правила за безопасност при газово-пламъчно заваряване и рязане**

**Основните компонентите на оборудването за газово-пламъчно заваряване са следните:**

- Газови бутилки с кислород и горивен газ (пропан или ацетилен);
  - Редуцир-вентили, монтирани до спирателния вентил на бутилката;
  - Манометри;
  - Искроуловител, предпазващ бутилката от възпламеняване;
  - Гъвкави маркучи, отвеждащи газовете до горелката;
  - Възвратни клапани, монтирани на горелката, предотвратяващи изтичане на горивен газ в кислородната линия и обратно;
  - Горелката, в която горивния газ се смесва с кислорода и се запалва.

Преди да започне работа, работещият е длъжен да подготви провери изправността на всички компоненти и да подготви работното място (да събере и подреди детайлите и отпадъците, пречещи за провеждане на нормална работа). Не се допуска започване на работа, когато някои от компонентите липсва или е неизправен. Агрегатите се почистват ежедневно след завършване на работа.

Маркучите се разполагат далеч от работното място с цел предотвратяване контакт с пламъка, искра, висока температура или нагрятата повърхност, за предотвратяване на пожар.

При ремонт на съдове или опаковка от различни лесно запалими материали трябва да се вземат следните предпазни мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, амоняк и др. Заваряването се извършва след подсушаване и проветряване.

При газово-пламъчно заваряване и рязане се използват задължително защитни очила от заварчика и от неговите помощници (когато има опасност от осветяване).

Категорично се забранява:

- Работа с не уплътнени маркучи, вентили или друга част от оборудването или липсващи възвратни клапани на горелката и редуцир вентила;
  - Работа с повредени редуцир вентили или счупени стъкла на манометрите;
  - Работа по кислородната част на уредбата с омаслени ръце или инструменти;
  - Работа без необходимите за целта ЛПС.
  - Да се разполагат в непосредствена близост бутилката с работният газ и кислородната бутилка. Двете трябва да отстоят една от друга поне на 5 метра разстояние;
    - Да се оставя не изгасена горелка при спиране на работа;
    - Да се държи с ръка заваряваното парче;
    - Употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стъкло и боядисани.
  - Заваряването на цистерни и други съдове, служещи за пренасяне или съхраняване на пожароопасни материали без предварително почистване, промиване, подсушаване и проветряване.

Работните места се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и количеството на уредите, съоръженията и средствата за пожарогасене се определят съгласно действащите норми за пожарна безопасност, а разполагането и обозначаването им се извършват в съответствие с действащите стандарти.

Когато работата налага затваряне на отделни участъци от пътищата на територия на ТЕЦ, което възпрепятства преминаването на специализираните автомобили, това предварително се извършва след предварително съгласуване с РС ПБЗН и Медицинската служба.

Декларират се вида и средствата за пожарогасене, които ще бъдат осигурени!

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b>	<b>Документ по.</b> Document no. 40HAC10-PB401
	<b>Подмяна на серпентини ЕКО I<sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	REV. 00                          Април 2020 Страница 16    от 19

#### 5.1.8.8      Обезопасяване, табели и предупредителни знаци

За обезопасяване на работната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екранни и др.), прилагани при шахти, стълби, балкони, площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, стръчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др.

Проходите, подходите и входовете на площадката, които се намират в опасните зони на работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1,0 m извън габарита им с устойчиви и стабилни покрития (предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните условия.

Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни площи, покриви и др.), които създават опасност за падане от височина:

- се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване;
- се означават и/или сигнализират по подходящ начин.

За временните работни места, вида и количеството на знаци, сигнали и ограждения се определя от издаващия наряд. След приключване на работа на временното работно място и закриването на наряда всички временни знаци, табели и ограждения трябва да бъдат отстранени.

#### 5.1.9      Други

В допълнение към горното да се запише, че предложените цени трябва да включват:

- Монтажни работи на обекта

Разходите за монтаж на обекта, включително връзки за комунално-битови нужди както и ограждения

- Транспорт и превоз на материали

Разходите за транспорт на персонала на Изпълнителя до и от централата, включително консумативи. В случай на доставка на материали – транспорта „от-до“ складовете за съхранение на материалите, извозването на отпадъчни материали до определените за целта места.

- Наем

Наем на инструменти, телфери, кранове и т.н.

- Съхранение

Временно съхранение на материали и съоръжения в обхвата на Договора, инструменти и т.н.

- Демонтаж и монтаж

Временния демонтаж на съоръжения, конструкции, системи или части от тях следва да се разглежда като част от обхвата на работа. В частност, след демонтаж следва да се монтира на ново това което е било демонтирано, предавайки го на Собственика в същото състояние в което е било получено от него.

Състоянието на съоръженията подлежащи на демонтаж следва да се установи чрез предварителна съвместна инспекция от двете страни. Съвместна инспекция от двете страни следва да се направи и след завършване на работите по обратно монтиране за да се провери дали съоръженията са изцяло възстановени.

В тази точка, ако е налична, е необходимо да се впише, че в случай на повреда или непълно възстановяване може да бъде поискана неустойка. Стойността на неустойката трябва да бъде включена в Основния Договор а не в тази точка.

#### 5.2      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "КОНТУРГЛОБАЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ" АД:

- Да извърши изолирането на съоръжението преди започване на работата.
- Да осигурява и предоставя резервни части и материали на Изпълнителя за ремонт.
- Да предоставя на Изпълнителя необходимата площ за съхранение на ползваните при работата инструменти и оборудване.
- Да осигурява подаването на вода за технически нужди на Изпълнителя.

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b> <b>Подмяна на серпентини ЕКО I<sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4</b>	<b>Документ по.</b> <b>Document no. 40HAC10-PB401</b>
	REV. 00	Април 2020
	Страница 17	от 19

- Да осигурява подаването на ел. напрежение 380V-50H и 220V-50H на Изпълнителя. Попълва се и се подписва Протокол № 17 – ЗА ИНСПЕКЦИЯ НА ТАБЛА НА ВЪНШНИ ФИРМИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ
- Да предоставя на Изпълнителя подемени съоръжения - без оператор/кранист при монтаж и демонтаж на оборудване, с възможните ограничения в случай на нужда от страна на КГОБ или други Изпълнители. Да координира графика, при използването им от няколко изпълнители. Попълва се и се подписва Протокол № 3 – Протокол за предоставяне на райони и съоръжения .
- Да осигурява чертежи и схеми на ремонтирани съоръжения.
- Да извърши измервания на температурата на лагерите и вибрациите и др. параметри на съоръженията, преди и след ремонт за установяване качеството му, като издава съответните протоколи.
- Да извърши стриктен контрол на работата на Изпълнителя.
- Да извърши нужните инструктажи на персонала на Изпълнителя за работа.
- Преди започване на работата представител на КГОБ да уведомява/предупреждава Изпълнителя за:
  - Рисковете, свързани със спецификата на околната среда.
  - Рискове, свързани с други дейности, извършващи се в същия район.
- Да приема предоставените райони, повдигателните съоръжения, оборудване, осветителни инсталации и др. предоставени на изпълнителите за извършването на ремонт. Попълва се и се подписва Протокол № 8 – ПРОТОКОЛ ЗА ВРЪЩАНЕ (ИЗДАВАНЕ/ПРИЕМАНЕ) НА РАЙОНТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА
- Да следи и отговаря за качеството на извършване на ремонта, за спазване изискванията за чистота, безопасна работа, опазване на осветлението и друго оборудване от Изпълнителя.
- Да прилага клаузите в договора с Изпълнителя при констатиране на отклонение от задълженията му.

### **5.3 СОБСТВЕНИКА ЩЕ ОСИГУРИ ЗА СВОЯ СМЕТКА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ОПИСАНИ ПО ТОЧКА 5.1.6.**

### **5.4 МОНТАЖЕН И СЛЕДМОНТАЖЕН КОНТРОЛ:**

- Прием на монтажния стик и разположенията на колената преди заваряване към колекторите от представител на КГОБ.
- Визуален контрол на колената и заварките.
- Радио-графичен контрол на членните заваръчни съединения от нагревните повърхности - две експонации на 90 градуса с филм D5 100 %.
- Визуален и капилярен контрол на тъловите заваръчни съединения.

### **5.5 СЕРПЕНТИНИ И КОЛЕНА**

Серпентини и колена съгласно (ч.30HAC51 – MA001)

### **6. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ**

Възлагането на работата става с "РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА"/РДОП/

- "РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА"/РДОП/ е документа който обхваща целият процес, от възлагането на дейностите определени от Техническата спецификация и Количествената сметка към Договора до констатиране на действително извършената работа.
- Бланката "РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА"/РДОП/ е разделена на няколко групи полета:
  - В първата група полета е въведен пълният обем от Количествената сметка.
  - Второ обособено поле е дефектовани количества/установени количества/.
  - Трета група полета е за отчитане (измерване) на реално свършената работа, те са наименувани „Партиди 1, 2 и 3“ и се попълват в зависимост от необходимостта за извършване на междуинни плащания по договора.

РДОП, ремонтните формуляри, Протоколи № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11, резултатите от след ремонтните изпитания (Протокол №10) и приемно-предавателните протоколи се съхраняват в архива на договора.

## **7. СРОК И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Срокът за изпълнение на планови ремонти през 2020 година съгласно утвърден график, е както следва:- Блок 4 - общо 21 дни, от 1.07.2020г. до 22.07.2020г. В срока са включени необходимите за изстиване и почистване на Котела, 3 дни в началото и предпиковите операции ,5 дни в края на ремонта.**

Преди начало на работите, Изпълнителя следва да представи и съгласува работен график, в който подробно са описани сроковете за изпълнение на дейностите. Между страните ще бъде провеждана ежеседмична среща с цел мониторинг на прогреса и решаване на критични задачи, които ограничават изпълнението на работите.

## **8. ГАРАНЦИИ**

Гаранционния срок е 24 месеца започват да текат след 72 часовите изпитания на нагревните повърхности на Котлоагрегата и въвеждането му в експлоатация.

Изпълнителят се задължава да извърши за своя сметка всички Работи по отстраняване на допуснати грешки, несъответствия, недостатъци и други, констатирани от Възложителя през време на извършване на Работите, както и всички появили се недостатъци и дефекти през гаранционния срок. Възложителят определя срок за отстраняване на всички грешки, недостатъци, дефекти и други.

## **9. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:**

### **9.1.1 Заваряването**

Заваряването да се извършва съгласно одобрени заваръчни процедури на производителя /WPS/, които да бъдат съгласувани с **Контур Глобал Оперейшънс България**.

## 9.1.2 Документи.

За извършените контролни и заваръчни дейности да се изготвя и предава на Възложителя документация съгласно: Процедура по заваряване, подгрев и безразрушителен контрол на заваръчни съединения на тръбопроводи – док. № 00&&&00-QK401

### **9.1.3 Документи за заварчици.**

За извършените заваръчни дейности да се изготвят и предават на Възложителя съответните протоколи, документите на заварчиците, сертификати, заваръчните материали.

## **10. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ**

- 00&&00-GB404-1 Процедура за изграждане и контрол на скеле.
  - OI\_2\_04\_016 „Работа в ограничени пространства”
  - OI\_2\_04\_022 „Работа с газови бутилки”
  - 000&&00-QK401 “Процедура по заваряване, топлинна обработка и безразрушителен контрол на заваръчни съединения на тръбопроводи”
  - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
  - Правилник за безопасна работа в и неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
  - Наредба №9 / 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи.
  - Процедури на КонтурГлобал Марица изток З относно:

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b> Подмяна на серпентини ЕКО I <sup>ра</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4	Документ по. Document no. 40HAC10-PB401 REV. 00                          Април 2020 Страница    19      от    19
---	--	---

- Пропускна система – отдел ЗБУТ и Сигурност
- Здравословни и безопасни условия на труд – Отдел ЗБУТ и Сигурност
- Екология – Отдел Екология

*Запознаването с тези процедури трябва да стане преди започване на работите в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ в посочените отдели.*

#### 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Чертежи: 20HAC10-MA003. и 20HAC10-MA004
- ч.№ **20HAC10-MA001-2** – (лист 1 и 2) -Общ вид на ЕКО 1 с ерозионна защита горна част 20HAC11AC001 - 20HAC14AC001 – файл **20HAC10-MA001-2.zip**
- ч.№ **20HAC10-MA003-2**– (лист 1 и 2) -Общ вид на ЕКО 1 с ерозионна защита долна част 20HAC11AC001 - 20HAC14AC001 – файл **20HAC10-MA003-2.zip**
- ч.№ **00&&00-QK401** Процедура по заваряване, топлинна обработка и безразрушителен контрол на заваръчни съединения на тръбопроводи.
- ч.№ 20HAC10-MM401-0 - Пакет змиевици ЕКО 1, долн пакет- файл **20HAC10-MM401-0.pdf**
- ч.№ 20HAC10-MM402-0 - Пакет змиевици ЕКО 1, долн пакет- файл **20HAC10-MM402-0.pdf**
- ч.№ 20HAC10-MM403-0 - Пакет змиевици ЕКО 1, горен пакет- файл **20HAC10-MM403-0.pdf**
- ч.№ 20HAC10-MM404-0 - Пакет змиевици ЕКО 1, горен пакет- файл **20HAC10-MM404-0.Pdf**
- ч.№ 2220.0-01.00.01.01.01-Р ЕКО коляно 180°.
- ч.№ EK 25.01.15.01.01 ЕКО коляно тип 1- файл **EK 25.01.15.01.01.pdf**
- ч.№ EK 25.01.15.01.02 ЕКО коляно тип 2- файл **EK 25.01.15.01.02.pdf**
- ч.№ EK 25.01.15.01.03 ЕКО коляно тип 3- файл **EK 25.01.15.01.03.pdf**
- ч.№ EK 25.01.15.01.04 ЕКО коляно тип 4- файл **EK 25.01.15.01.04.pdf**